

# Sanierung Faserzementdach (Welle) mit PURELASTIK

Diese Dokumentation enthält Fotos, die ein Kunde im Zuge seiner eigenen, selbst durchgeführten Dachsanierung angefertigt hat.

**Hinweis: das hier geschilderte Verfahren ist auf asbesthaltigen Dächern verboten!**



Schritt 1: nach der Druckwasserreinigung das Dach auf Schäden untersuchen





Schritt 2: Ausschäumen der Fehlstellen und Plattenfugen





Der überquellende Schaum wird nach dem Aushärten mit Messer beigeschnitten ....



... und mit Acryl oder VULKEM versiegelt.



Schritt 3: zur Verfestigung der Fasern werden die Platten mit PURGRUND-S grundiert. Dieser Schritt ist notwendig, um die je nach Grad der Alterung faserige Oberfläche für die weitere Beschichtung tragfähig zu machen.



Schritt 4: Versiegeln der Befestigungsschrauben mit Acryl oder VULKEM und überdecken mit Vlies



Es ist sinnvoll, das Vlies auf einer Platte vorzuschneiden, bevor es auf das Dach verbracht wird





Die Plattenübergänge und die Längsrisse werden mit Vliesstreifen überdeckt



Schritt 5: Vliesbahnen zuschneiden. Über den Schraubenköpfen das Vlies einschneiden, um Hohlstellen zu vermeiden.



